



شرکت مهندسی و ساختمانی هلیکس مانا آریا

021- 22481148

NAX-BTC

روش اجرا

فهرست مطالب

2	مشخصات محصول
2	آماده سازی سطوح
3	شرایط محیطی
3	شرایط نگهداری مواد
4	اختلاط محصول
4	طیف رنگ
4	تمیز کردن تجهیزات
4	اجرا با اسپری
5	ضخامت فیلم در هر پوشش NAX-CTC
5	زمان خشک شدن
6	اندازه گیری ضخامت فیلم
6	ضخامت سنجی فیلم تر با Wet Gauge
7	ضخامت سنجی فیلم خشک با Elcometer
7	هدر رفت پاشش
8	تهویه
9	فواصل زمانی پاشش
9	دستورالعمل نگهداری
9	تضمین کیفیت
9	احتیاط
10	ایمنی و بهداشت
10	مراجعه به اسناد مرتبط
10	سلب مسئولیت
10	استاندارد مرجع

مشخصات محصول

NAX-BTC یک رنگ با کیفیت، انعطاف پذیر و بر پایه آب می باشد که بر پایه امولسیون اکریلیک خالص است.

این محصول مقاومت بسیار خوبی در برابر آب و هوا و آب از خود نشان می دهد. این رنگ محافظت فوق العاده ای در برابر اثرات مخرب اشعه ماوراء بنفش موجود در نور خورشید ایجاد می کند. فرمول منحصر به فرد آن از بتن در برابر کربناته شدن محافظت می کند (به عنوان پوشش ضد کربناته عمل می کند). بافت جذابی را ارائه می دهد که با استفاده از غلتک اسفنجی، عیوب سطح را پنهان می کند و می پوشاند.

NAX-BTC می تواند در سطوح زیر استفاده شود:

بتن، بلوک، گچ، سیمان، تخته سیمان/سیلیکات کلسیم

این دستورالعمل اجرا^۱ جزئیات محصول و شیوه های پیشنهادی برای استفاده از محصول را ارائه می دهد. داده ها و اطلاعات ارائه شده الزامات قطعی نیستند، بلکه پیشنهادات جهت کمک به استفاده بهینه، ایمن و افزایش کارآمدی عملکرد محصول است. مسئولیت شرکت هلیکس مانا آریا تنها شامل مسئولیت های تعریف شده در کیفیت محصول می باشد و مسئولیتی در قبال کیفیت اجرا ندارد و این مسئولیت مورد توجه مجری می باشد. در مواردی که مجری تیم شرکت هلیکس مانا آریا باشد، مسئولیت فوق بر عهده شرکت هلیکس مانا آریا خواهد بود.

دستورالعمل اجرا باید به همراه برگه اطلاعات فنی^۲ و برگه اطلاعات ایمنی^۳ مطالعه گردد.

آماده سازی سطوح

کیفیت مورد نیاز برای آماده سازی سطح، بسته به مساحت پروژه، دوام مورد انتظار، المان مورد نظر و کاربری در هر پروژه می تواند متفاوت باشد.

تمام سطح کار باید از نظر فیزیکی تمیز، خشک و عاری از گل، دوغاب بتنی، گریس و سایر آلودگی ها باشد. روغن و گریس باید توسط تیتر شویی تمیز شوند.

¹ Application Guide

² Technical Data Sheet

³ Safety Data Sheet

شرایط محیطی

باید به محض اینکه پوشش نهایی این محصول کاملاً خشک گردید، شرایط محیطی و نگهداری لحاظ گردد.

10°C ~ 45°C	دمای هوا
17°C ~ 40°C	درجه حرارت بستر
٪10 ~ ٪80	رطوبت نسبی ^۴

محدودیت های زیر باید رعایت شود:

- برای استفاده بهینه و خشک کردن ، دمای هوا و بستر باید بیشتر از 13 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی زیر 80٪ باشد.
 - پوشش را فقط هنگامی اجرا کنید که دمای بستر حداقل 7 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد.
 - اگر بستر خیس است یا احتمال خیس شدن آن وجود دارد، از پوشش استفاده نکنید.
 - اگر آب و هوا رو به وخامت برای اجرا یا خشک شدن مواد است، از پاشش خودداری نمایید.
 - پاشش را در شرایط باد شدید انجام ندهید.
 - قبل از اجرای پوشش در فصول سرد حتماً دمای محیط باید در طول 24 ساعت شبانه روز هر 4 ساعت یکبار کنترل شود.
- فعالیت در شرایط محیطی کمتر از 10 درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی بالاتر از 80٪ باعث یخ زدگی و ترک خوردن پوشش می شود. کنترل های دما و رطوبت با استفاده از بخاری های برقی یا رطوبت گیر برای حفظ شرایط محیطی در پارامترهای قابل قبول توصیه می شود. در مواقعی که شرایط متفاوت باشد، نظارت حداقل هر یک یا دو ساعت ضروری خواهد بود.

شرایط نگهداری مواد

هنگام نگهداری و حمل و نقل، درجه حرارت باید بین 10 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد باشد. مجری یا خریدار باید از شرایط نگهداری کالا و انبارداری آن اطمینان حاصل کند. توصیه می شود کنترل شرایط آب و هوایی به صورت مستمر انجام شود. از یخ زدگی در همه زمان ها درحین ذخیره و حمل و نقل محافظت شود. در صورت یخ زدگی، این محصول طبق مقررات زیست محیطی دور ریخته شود و به هیچ عنوان از مواد منجمد شده مجدداً استفاده نشود. برای تسهیل در اجرا با ایرلس، مواد باید حداقل 16 ساعت قبل از شروع پاشش در یک محیط گرم (بالاتر از 17 درجه سانتیگراد) نگهداری شوند .

⁴ Relative Humidity

اختلاط محصول

ممکن است محصول هنگام نگهداری به یک مایع غیر همگن تبدیل شده باشد، به این معنی که ویسکوزیته محصول وقتی تحت فشار قرار می‌گیرد با ایجاد تنش برشی و همزدن و میکس کردن با شدت تغییر می‌کند. به عنوان مثال اختلاط این محصول باید با یک همزن مکانیکی رنگ با پروانه Helical ribbon تمیز و مناسب انجام شود. برای اطمینان از اینکه محصول با قوام یکنواخت و به طور کامل همگن شود، باید حدوداً 1-2 دقیقه با همزن مکانیکی هم زده شود. اطمینان حاصل شود که در میکسر به گونه ای باشد که هیچ هوا دهی یا حباب هوا در طول فرآیند اختلاط به خصوص در آب و پوشش ایجاد نشود. اختلاط دستی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. باید دقت شود که بعد از اتمام کار در هر روز در صورتی که رنگ داخل سطل باقی مانده باشد حتماً درب سطل محکم بسته شود تا از خشک شدن مواد جلوگیری شود و همچنین باید دقت شود که در روز بعد مواد مجدداً همزده شود.

طیف رنگ

ایجاد رنگ های مورد دلخواه مشتری نیز با اضافه کردن رنگ دانه های پلیمری سازگار با محصول پایه آب موجود میسر می‌باشد. (برای اضافه کردن رنگ دانه ها لازم است که با شرکت هلیکس مانا آریا تماس گرفته شود).

تمیز کردن تجهیزات

توصیه می‌شود از تجهیزات ایرلس منحصراً برای پاشش پوشش های پایه آب استفاده شود. تمام تجهیزات شامل پمپ، شلنگ و گان باید روزانه کاملاً تمیز شوند. قبل از پاشش، شلنگ ها و گان ها باید با آب تمیز از طریق پمپ، تا زمانی که جریان آب تمیز مشاهده شود، انجام شود. باید دقت کرد که هنگام گردش رنگ از طریق پمپ، شلنگ و گان پاشش، آب با این محصول مخلوط نشود. اجازه دهید آب کاملاً از داخل محفظه زباله بیرون بیاید تا اطمینان حاصل شود که محصولی که با آب شست و شو مخلوط شده، برای پاشش استفاده نشود.

اجرا با اسپری

NAX-BTC برای 1:45	نسبت پمپ (حداقل) :
200 bar/2900 psi	فشار در نازل (حداقل) :
NAX-BTC برای 17~23	نوک نازل (اینچ / 1000) :
9 ~ 11	خروجی نازل (لیتر / دقیقه) :
فیلتر با مش 800-850 در ابتدای ورودی مکش رنگ استفاده شود.	فیلترها (مش) :
حداکثر 45 متر	طول شلنگ مواد :

نکته : سایز نازل در جدول، پیشنهادی می باشد و برای کاهش مصرف و پرت تشخیص مجری پوشش، در اولویت می باشد. سایز تیپ باید نسبت به سطح مقطع پاشش به گونه ای انتخاب شود که حداقل هدر رفت را از طرفین مقطع داشته باشد.

برای حفظ فشار توصیه شده در نازل، عوامل مختلفی تأثیر می گذارند. از جمله عوامل ایجاد افت فشار عبارتند از:

- شلنگ های طولانی یا بست های اتصال شلنگ
- شیب شلنگ از دستگاه پاشش یا محل اجرا
- شلنگ های قطر داخلی کوچک
- ویسکوزیته بالای رنگ
- اندازه نازل نامناسب
- ظرفیت نامناسب هوا از کمپرسور
- فیلترهای نادرست یا گرفتگی

نکته : در صورتیکه رنگ در داخل گان گیر کند و شکل پاشش نامناسب شود، احتمالاً در رنگ هنوز ضایعات وجود دارد بنابراین رنگ را ابتدا از صافی با مش 800-850 عبور داده و مجدداً در داخل دستگاه گذاشته شود. انتخاب نوع نازل روی کیفیت پاشش، ضخامت پاشش و پیوستگی پاشش تأثیر بسیار زیادی دارد.

ضخامت فیلم در هر پوشش **NAX-CTC**

100 ~ 120 μm	ضخامت فیلم تر
80 ~ 100 μm	ضخامت فیلم خشک

توجه: این ضخامت بر مبنای پاشش با ایرلس محاسبه شده در سطح است.

زمان خشک شدن

40°C	23°C	10°C	درجه حرارت بستر
1	2	3	خشک شدن سطحی (قابل لمس)
4	6	8	خشک شدن عمقی
12	20	24	حداقل زمان خشک شدن برای اجرای لایه بعدی

تمام زمانهای خشک شدن در ضخامت فیلم تر 1000 میکرون در دمای کنترل شده و رطوبت نسبی زیر 80٪ اندازه گیری شده است.

زمان خشک شدن واقعی وابسته به شرایط محیطی از قبیل دمای هوا، رطوبت نسبی، شرایط آب و هوایی، تهویه و ضخامت کل فیلم خشک شده می باشد.

اندازه گیری ضخامت فیلم

دستورالعمل اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ

کنترل ضخامت در پروژه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در صورت عدم کنترل ضخامت رنگ ممکن است بعضی از مشخصات رنگ از قبیل مقاومت در مقابل ضربه، چسبندگی، مقاومت در مقابل خراش و ... تغییر کرده و رنگ کارایی مناسب خود را از دست بدهد که این موضوع نشان دهنده اهمیت کنترل ضخامت فیلم رنگ را نشان می دهد. ضخامت فیلم تر رنگ را می توان بلافاصله بعد از رنگ آمیزی و فیلم خشک را 8 ساعت پس از خشک شدن رنگ انجام داد.

نکته: تغییر ضخامت فیلم تر و خشک در انواع رنگ متفاوت است و باید با مشخصات فنی کنترل گردد.

ضخامت سنجی فیلم تر با Wet Gauge

برای انجام این تست از تیغه های مخصوص اندازه گیری فیلم تر استفاده می شود این تیغه ها در بازه های ضخامتی مختلف ساخته شده اند. هر یک از این تیغه ها دارای دندانهای مختلف می باشند که نسبت به یکدیگر دارای ارتفاع متفاوت می باشند و در بین دو پایه اصلی در امتداد یکدیگر قرار گرفته اند. شکل زیر نمونه یک ضخامت سنج فیلم تر (Wet Gauge) را نمایش می دهد.



نمونه یک ضخامت سنج فیلم تر

برای اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ، پایه های اصلی تیغه را با زاویه 90 درجه نسبت به سطح روی سطحی که تازه رنگ آمیزی شده است قرار داده و به آرامی فشار داده سپس تیغه را به آرامی از سطح جدا کنید. ضخامت فیلم تر رنگ عدد قید شده روی آخرین دندان از تیغه که رنگی شده است می باشد.

ضخامت سنجی فیلم خشک با Elcometer

برای اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ از ضخامت سنج مغناطیسی (Elcometer) استفاده می شود.

ابتدا دستگاه را با صفحات فلزی داخل بسته بندی کالیبره کرده تا به حصول نتیجه درست اطمینان شود . باید دقت کرد برای کالیبره کردن دستگاه باید از صفحاتی با ضخامت های متفاوت استفاده کرد تا از هر گونه خطا در ضخامت بالا و یا پایین جلوگیری شود . پایه های دستگاه را روی سطح رنگ شده قرار داده و با فشار دادن دکمه دستگاه ضخامت فیلم، بر حسب میکرون نوشته می شود. همچنین باید توجه داشت هنگام اندازه گیری ضخامت، رنگ کاملاً خشک باشد (حداقل 8 ساعت گذشته باشد) تا پراب ضخامت سنج در رنگ فرو نرود. در این صورت ضمن باقی ماندن اثر پراب روی فیلم رنگ دستگاه ضخامت لایه را کمتر از میزان واقعی نشان می دهد.


نکته: شایان ذکر است پراب دستگاه الکومتر نسبت به رنگ تر بسیار حساس است و زمان اندازه گیری رنگ بایستی حداقل 8 ساعت بعد از اجرای آن باشد .

هدر رفت پاشش


مصرف رنگ باید با برنامه ریزی دقیق و یک رویکرد عملی برای کاهش پرت کنترل شود.

برخی از عواملی که می توانند در از بین رفتن مواد ضدحریق تأثیر بگذارند عبارتند از:

- نوع گان اسپری
- فشار هوا برای پمپ هوا
- اندازه دهانه نوک اسپری یا نازل
- عرض نوک اسپری یا نازل
- مقدار آب یا رقیق کننده اضافه شده
- فاصله بین گان اسپری تا سطح پاشش
- شکل المان سطح پاشش
- شرایط محیطی مانند درجه حرارت باد و هوا

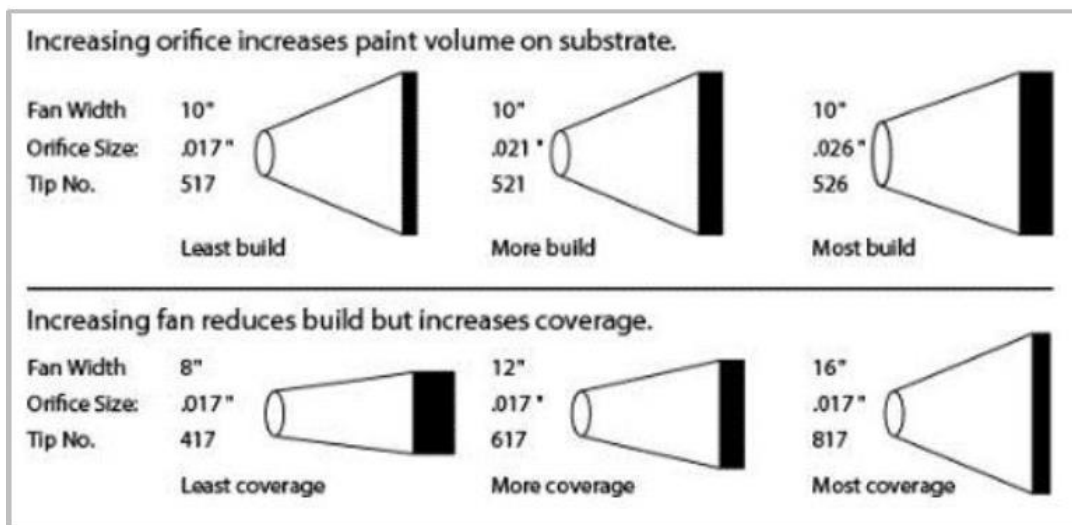

ابعاد انواع تیپ گان

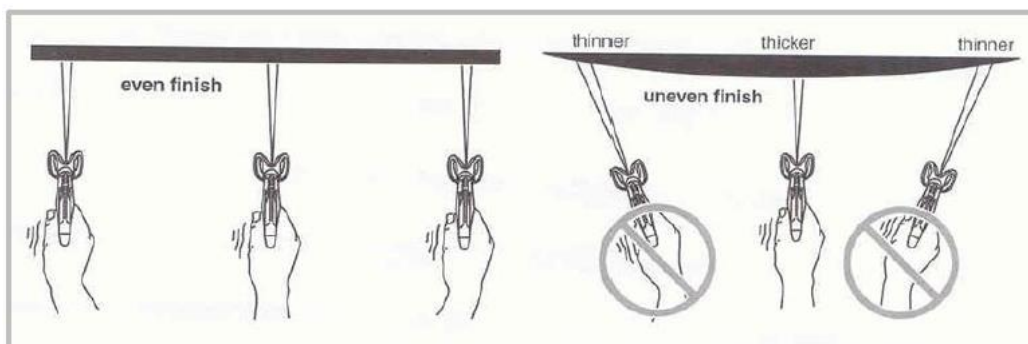

حالات صحیح و اشتباه پاشش

نکته: باید دقت شود که زاویه پاشش قائم نسبت به سطح باشد (مطابق شکل)

تهویه

1. تهویه کافی برای اطمینان از خشک شدن مناسب فیلم بسیار مهم است.
2. تهویه نامناسب و گردش هوای کم، سبب افزایش رطوبت نسبی در محل و نزدیک به سطح المان ها خواهد شد و در نتیجه می توان سبب افزایش زمان خشک شدن و یا نامناسب شدن شکل سطح کار شود.
3. تهویه اجباری و افزایش بیش از حد تهویه نیز می تواند منجر به جمع شدن سطح رنگ و یا پوسته پوسته شدن سطح شود.

فواصل زمانی پاشش

فواصل زمانی پاشش بین هر لایه مطابق برگه اطلاعات فنی محصول NAX-BTC باید رعایت شود. شرایط محیطی، رطوبت، تهویه هوا، دمای محیط و شرایط جغرافیایی تأثیر زیادی در زمان خشک شدن محصول و اجرای هر لایه فیلم تر روی لایه قبلی دارد. تمامی ضخامت ها و زمان اجرای هر لایه پیشنهاد شرکت هلیکس مانا آریا می باشد و شرایط محیط و تشخیص مجری تأیید کننده ضخامت واقعی و فواصل اجرا در هر پروژه می باشد.

دستور العمل نگهداری

مواردی که جهت حفظ و نگهداری بعد از اجرا و خشک شدن سطح باید رعایت شود.

1. هرگونه ضربه یا خط و خش که باعث تخریب لایه، یا لایه هایی از رنگ شود نیاز به تمدید و ترمیم دارد.

2. مواد شیمیایی مثل گازوئیل، رقیق کننده، و مواد اسیدی باعث تخریب لایه های رنگ می شود.

تضمین کیفیت

اطلاعات زیر حداقل شرایط مورد نیاز است.

- مطمئن شوید که تهویه نصب شده مناسب است و امکان نگهداری را دارد.
- مطمئن شوید که استاندارد آماده سازی سطح مورد نظر قبل از استفاده از پوشش اجرایی شده باشد.
- مطمئن شوید که شرایط آب و هوایی در توصیه های دستور العمل اجرا در طول زمان اجرا وجود دارد.
- مطمئن شوید که رنگ به صورت لایه به لایه اجرا می شود.
- مطمئن شوید که در هر لایه مشخصات رعایت شود.
- مطمئن شوید که پوشش کافی در گوشه ها، شکاف ها، لبه ها و سطوحی که گان اسپری در آن به سختی قرار می گیرد وجود داشته باشد به گونه ای که اسپری آن با 90 درجه روی سطح نفوذ کند.
- مطمئن شوید که این پوشش عاری از نقص، ناپیوستگی، حشرات، مواد ساینده و سایر آلودگی ها است.
- مطمئن شوید که یکنواختی رنگ رضایت بخش است.

احتیاط

NAX-BTC باید توسط مجری های با سابقه اجرا شود. اپراتورها باید آموزش دیده، با تجربه و توانمند باشند و توانایی و تجهیزات لازم برای مخلوط کردن / همزدن و استفاده صحیح و مطابق مستندات فنی شرکت هلیکس مانا آریا را داشته باشند. متقاضیان و اپراتورها هنگام استفاده از این محصول باید از تجهیزات مناسب برای حفاظت شخصی استفاده کنند. این راهنما بر اساس دانش فعلی محصول ارائه شده و هرگونه انحراف پیشنهادی متناسب با شرایط سایت باید قبل از شروع کار به نماینده مسئول شرکت هلیکس مانا آریا برای تصویب ارسال شود.

برای مشاوره بیشتر با دفتر شرکت هلیکس مانا آریا تماس بگیرید.

ایمنی و بهداشت

لطفاً اعلان های احتیاطی نمایش داده شده در بسته بندی را رعایت کنید. پوشش ها باید در شرایط تهویه مناسب پاشیده شود و باید دقت شود که گرد رنگ را تنفس نکنید و از تماس با پوست خودداری شود. در صورت ریختن روی پوست باید بلافاصله با پاک کننده مناسب، صابون و آب از بین برود. چشم ها باید به خوبی با آب شسته شوند و سریعاً برای مراقبت های پزشکی به کلینیک مراجعه شود.

در صورت بروز مشکل بایستی به برگه اطلاعات ایمنی محصول مراجعه شود.

مراجعه به اسناد مرتبط

دستور العمل اجرا باید در رابطه با مشخصات مربوطه، برگه اطلاعات فنی و برگه اطلاعات ایمنی برای کلیه محصولات که به عنوان بخشی از سیستم پوشش استفاده می شود، باشد.

همیشه از آخرین نسخه برگه اطلاعات ایمنی، برگه اطلاعات فنی و دستور العمل اجرای محصول استفاده نمایید تا به صحت اطلاعات اطمینان داشته باشد.

سلب مسئولیت

اطلاعات موجود در این سند، بر اساس آزمایش های آزمایشگاهی و تجربه عملی، شرکت هلیکس مانا آریا داده می شود. محصولات شرکت هلیکس مانا آریا به عنوان کالاهای نیمه تمام در نظر گرفته می شود و به همین ترتیب، محصولات معمولاً تحت شرایطی فراتر از کنترل شرکت هلیکس مانا آریا استفاده می شوند. شرکت هلیکس مانا آریا نمی تواند چیزی جز کیفیت خود محصول را تضمین کند. تغییرات جزئی محصول ممکن است به منظور مطابقت با الزامات محلی انجام شود. شرکت هلیکس مانا آریا حق دارد داده های داده شده را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.

استاندارد مرجع

استاندارد مرجع، استاندارد ISO می باشد. اما در شرایط، مناطق و سطوح مختلف، باید به استانداردهای محلی و منطقه ویژه برای هر سطح خاص توجه داشت.

اگر ناسازگاری بین مسائل مختلف زبان این سند وجود داشته باشد، به نسخه انگلیسی مراجعه شود.